## Montageanleitung / assembly instruction 8196ZN



Winkelverbinder FLAMEA<sup>+</sup> corner bracket FLAMEA<sup>+</sup>

verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe concealed fixing with cover plate

Modell: Glas-Glas 90°, starr model: glass-glass 90°, fixed

Glasdicke I glass thickness: 6/8/10 mm

Die Duschbeschläge dürfen nur mit warmen Wasser und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden. | The hinges may only be cleansed with warm water and a soft, wet cloth (e.g. microfiber). Sharp, aggressive, alcalic or chloric cleaners, scrubbing or solvent cleaners may not be used




## Pauli + Sohn GmbH

Industriestraße 20 • 51597 Morsbach Telefon: +49(0)2294-9803-0 Eisenstraße 2 • 51545 Waldbröl Telefon: +49(0)2291-9206-0



info@pauli.de

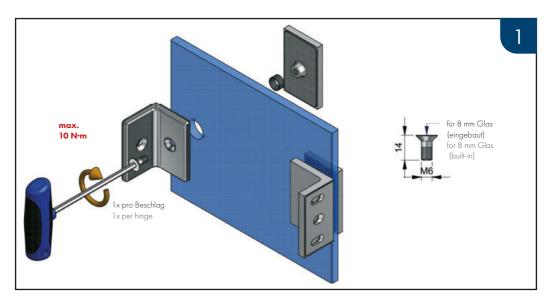


Bitte bei der Montage den Zapfen des Beschlages mittig in der Glasbohrung positionieren, um den grösstmöglichen Verstellbereich für die Einstellung der Dusche zu gewährleisten.

Benötigtes Werkzeug: Sechskantschlüssel SW4mm.


Position the entry pilot of the counter plate in the center of the glass drilling to ensure a maximum adjustment range of the shower.

Required tool: hexagon socket wrench SW4mm

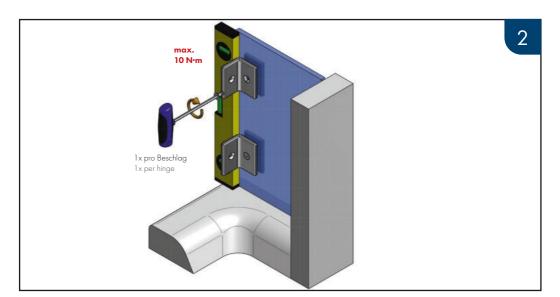

Bis zum Erreichen des max. Drehmomentes von 10 N·m anziehen. Nach ca. 15 Minuten noch einmal auf das max. Drehmoment nachziehen.

Tighten until the maximum torque of 10 N·m is achieved. After approx. 15 minutes, retighten to the maximum.

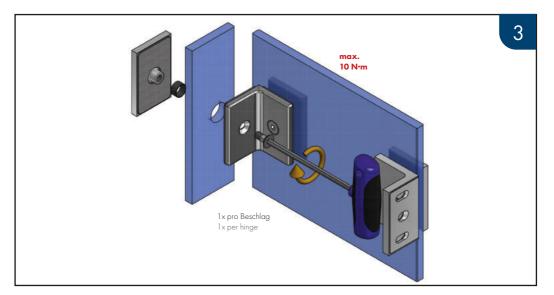


Bitte bei der Montage den Zapfen des Beschlages mittig in der Glasbohrung positionieren, um den grösstmöglichen Verstellbereich für die Einstellung der Dusche zu gewährleisten.

Benötigtes Werkzeug: Sechskantschlüssel SW4mm.

Position the entry pilot of the counter plate in the center of the glass drilling to ensure a maximum adjustment range of the shower.

Required tool: hexagon socket wrench SW4mm

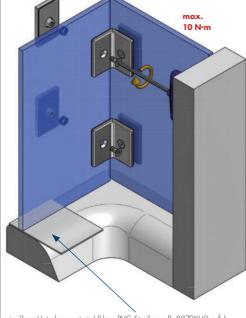


min. 2mm Unterlegematerial (klare PVC-Streifen, z.B. 8870KUO o.Ä.) min. 2mm plates (clear PVC-strips, e.g. 8870KUO)

Aufsetzen des Seitenteils auf den Wannen- bzw. Duschtassenrand und gegen die vormontierten Beschlägen.

Bis zum Erreichen des max. Drehmomentes von 10 N·m anziehen. Nach ca. 15 Minuten noch einmal auf das max. Drehmoment nachziehen.


Tighten alternately until the maximum torque of 10 N·m is achieved. After approx. 15 minutes, retighten alternately to the maximum.

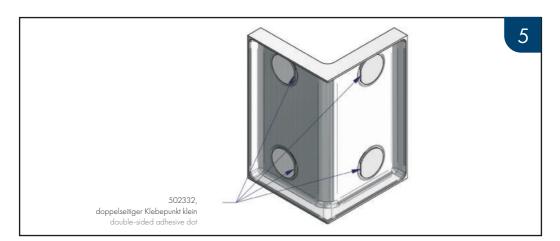

Die Abdeckkappe 8196-2ZN wird mit Klebepunkten Best.-Nr. 502332 am Beschlag fixiert. Diese kleben Sie bitte vor dem Aufsetzen der Abdeckkappe 8196-2ZN in die dafür vorgesehenen Vertie-

fungen.


The cover plates 8196-2ZN are applied using round adhesive strips No. 502332. Please apply the strips in the recesses provided before attaching the cover plate 8196-2ZN to the bracket.

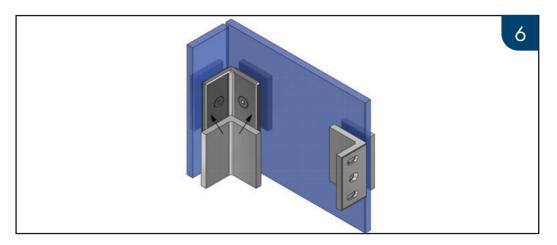

Dann wird die Abdeckkappe 8196-2ZN auf den Winkelverbinder geklebt.



Glasbearbeitung für 8 mm Glas glass processing for 8 mm glass

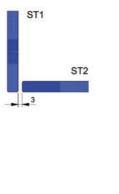











Glasbearbeitung mit Gehrung für 8 mm Glas glass processing with miter for 8 mm glass

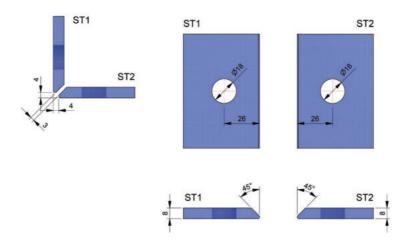

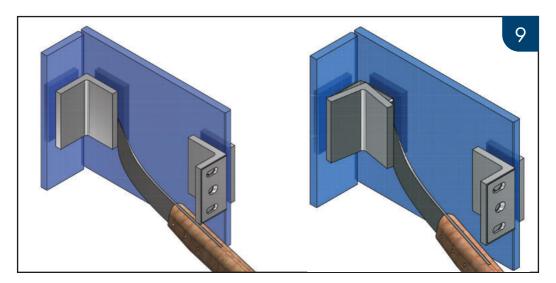

Hinweis zur Demontage der Abdeckkappen. Führen Sie bitte eine stabile, breite Klinge (z.B. Bleimesser) in den Spalt zwischen Winkelverbinder und Abdeckkappe ein und hebeln die Abdeckkappe unter gleichzeitigem Nachführen des Messers ab. Information when dismantle the cover plates:
Please insert a stable, broad blade (for example plumb knife) in the gap between counter plate and cover plate and lever the cover plate meanwhile insert the blade deeper.





Industriestraße 20 • 51597 Morsbach
Telefon: +49(0)2294-9803-0

Eisenstraße 2 • 51545 Waldbröl Telefon: +49(0)2291-9206-0 Stand: 11/2021

info@pauli.de